

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Germany
Tel.: 07024/804-0
Fax: 07024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CTH 26 E/a CTH 48 E/a



Originálny návod na používanie

1	Symbole	2
2	Technické údaje	2
3	Prvky zariadenia	3
4	Používanie na určený účel.....	3
5	Bezpečnostné pokyny	3
6	Uvedenie do prevádzky	4
7	Nastavenia	5
8	Používanie.....	6
9	Údržba a ošetrovanie	7
10	Príslušenstvo	9
11	Likvidácia	9
12	Záruka.....	9
13	ES-Vyhlásenie o zhode	10

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacjazyčnom návode na obsluhu.

1 Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom



Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!



Používajte ochrannú dýchaciu masku!



Nepatří do komunálního odpadu.



Pozor, obsahuje azbest!



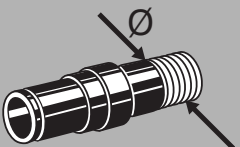
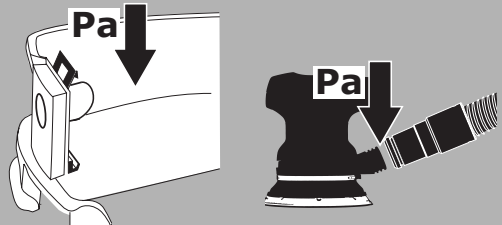
Zásuvka so zapínacou automatikou

2 Technické údaje

Mobilné vysávače

Príkon	350 - 1000 W	
Menovitý príkon na zásuvke na vysávači	EU	2 400 W
	CH, DK	1 100 W
	GB 240 V/110 V	1 800 W/500 W
Objemový prietok (vzduch) max., turbína ¹	234 m ³ /h (3900 l/min)	
Podtlak max., turbína ¹	24000 Pa	
Povrch filtra	6318 cm ²	
Sacia hadica	D 27 mm x 3,5 m-AS	
Dĺžka prírodného sieťového kábla	7,5 m	
Úroveň akustického tlaku podľa normy EN 60704-2-1 / Nestalosť	71 dB(A) / 3 dB	
Druh ochrany	IP X4	
Objem nádoby	CTH 26 E/a	26 l
	CTH 48 E/a	48 l
Rozmery (D x Š x V)	CTH 26 E/a	630 x 365 x 540 mm
	CTH 48 E/a	740 x 406 x 1005 mm
Hmotnosť	CTH 26 E/a	13,9 kg
	CTH 48 E/a	18,8 kg

¹. Objemový prietok a podtlak sú závislé od zvoleného priemeru hadice.

Objemový prietok, minimálne Podtlak				
				
	[m ³ /h]	[l/s]		[Pa]
16 mm	14,5	4,0	20 400	10 300
21 mm	24,9	6,9	20 000	13 800
27 mm / IAS	41,2	11,5	19 600	17 400
36 mm „AC“	57,9	16,1	17 300	15 800
36 mm	73,2	20,3	16 200	15 300
50 mm	141,3	39,5	8 800	7 600

3 Prvky zariadenia

- [1-1] Uzavieracia zátka
- [1-2] Sací otvor
- [1-3] Pozícia pre modul
- [1-4] Prístrojová zásuvka
- [1-5] Schránka pre hadicu
- [1-6] Rukoväť
- [1-7] SysDoc
- [1-8] Nastavenie priemeru hadice
- [1-9] Regulátor sacieho výkonu
- [1-10] Ovládač
- [1-11] Nálepka s varovným štítkom
- [1-12] Zatváracia spona
- [1-13] Zberná nádoba
- [1-15] Brzda

4 Používanie na určený účel

Mobilný vysávač je na základe svojho určenia vhodný na odsávanie a vysávanie prachu, ktorý ohrozuje zdravie, s hraničnými hodnotami zodpovedajúcimi triede prachu 'H' podľa normy EN 60335-2-69.

Mobilný vysávač je vhodný na odsávanie a vysávanie prachu s rakovinotvornými a choroboplodnými časticami, ako aj na vysávanie prachu z azbestu.

Mobilný vysávač je na základe svojho určenia vhodný aj na vysávanie vody.

Mobilný vysávač je podľa noriem EN 60335-1 a EN 60335-2-69 vhodný na zvýšené zaťaženie pri profesionálnom používaní.



Používateľ ručí za škody a úrazy spôsobené používaním v rozpore s určeným účelom využitia.

5 Bezpečnostné pokyny

5.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia



Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.

Chyby pri dodržiavaní nasledujúcich výstražných upozornení a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné pokyny a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.

– Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí)

s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, iba ak by pracovali pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo sa riadili jej pokynmi na používanie zariadenia. Na deti je potrebné dávať pozor, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.

- **VÝSTRAHA:** Toto zariadenie obsahuje zdraviu škodlivý prach. Úkony spojené s vyprázdňovaním a údržbou, vrátane odstraňovania nádob na zachytávanie prachu, smú vykonávať iba odborníci so zodpovedajúcou ochrannou výbavou a podľa tohto návodu na používanie. Zariadenie neprevádzkujte bez úplného filtračného systému.
- Pri zaobchádzaní a odsávaní zdravie ohrozujúcich druhov prachu je bezpodmienečne potrebné dbať na dodržanie bezpečnostných predpisov platných vo vašej krajine, ako aj údajov poskytovaných výrobcou materiálu.
- Pri prevádzke vo funkcii odsávača prachu sa pri odsávaní tých druhov prachu, ktoré prekračujú hraničnú hodnotu alebo pri veľkom objeme prachu z dubového či bukového dreva, smie odsávať len od jedného jediného zdroja prachu (od elektrického alebo pneumatického náradia).
- **Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru:** Neodsávajte iskry alebo horúci; horľavý alebo výbušný prach (napr. horčík, hliník, s výnimkou dreva); horľavé alebo výbušné kvapaliny (napr. benzín, riedidlá); agresívne kvapaliny/pevné látky (napr. kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá). Tento mobilný vysávač je vhodný na vysávanie prachu z lakov. Zariadenie používajte v dostatočne vetranej miestnosti (dodržiavajte národné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci).
- Nepoškodzujte sieťový kábel (napr. jazdením cez neho, ťahaním, ...). Chráňte ho pred teplom, olejom a ostrými hranami. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
- Zástrčku a kábel pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich nechajte vymeniť v autorizovanej opravárenskej

dielni. Sieťový kábel vymieňajte len za typ uvedený v zozname náhradných dielov.

- Zariadenie nevystavujte dažďu.
- Zariadenie smú používať len osoby poučené o manipulácii a poverené používaním.
- Pred použitím sa musí obsluhujúca osoba oboznámiť s informáciami, pokynmi a školeniami na používanie tohto zariadenia a materiálov, na ktoré sa toto zariadenie má používať. Je potrebné oboznámiť sa aj o bezpečnom postupe pri odstraňovaní zachyteného materiálu.
- Zariadenie z bezpečnostných dôvodov používajte len s riadne uzemnenou zásuvkou.
- Zásuvku na zariadení používajte len na účel uvedený v návode.
- Používajte iba originálne príslušenstvo značky Festool.
- Pri nepoužívaní zariadenia, ako aj pri vykonávaní údržbových prác a pri čistení, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie nezdvíhajte za rukoväť a netransportujte ho použitím hákov žeriavov alebo zdvíhacieho zariadenia.

5.2 Vysávanie azbestu



Po použití vo funkcii vysávača azbestu v oddelenej oblasti sa vysávač azbestu už nesmie používať v nekontaminovanej oblasti. Výnimky sú prípustné iba vtedy, keď vysávač azbestu najskôr úplne dekontaminuje odborník. Tento úkon musí odborník aj písomne zaznamenať a označiť. Pevne zabudované filtre sa smú vymieňať len v oblastiach, ktoré sú na tento úkon vhodné (napr. dekontaminačné stanice) a túto činnosť smie vykonávať iba odborník.



Platné národné predpisy (napríklad Technické pravidlá pre nebezpečné látky TRGS 519) môžu obsahovať ešte ďalšie nariadenia, ktoré je potrebné pri vysávaní prachu s obsahom azbestu bezpodmienečne dodržať a ktoré môžu predpisovať alebo obmedzovať oblasť použitia mobilného vysávača.

6 Uvedenie do prevádzky



VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia! Nebezpečenstvo úrazu

- Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa musia zhodovať s údajmi na typovom štítku.
- V Severnej Amerike sa smú používať iba stroje Festool pracujúce s napätím 120 V/ 60 Hz.

6.1 Prvé uvedenie do prevádzky

- Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].
- Vyberte príslušenstvo aus dem Schmutzbehälter [2-3] a balenie!
- Textové pole varovného štítku [1-11] prelepte priloženou nálepkou v jazyku vašej krajiny.
- Nasuňte uzavieracu zátku [1-1] na leme (pozrite si obrázok [1a]).
- Do nádoby na nečistoty nasadte filtračné vrečko alebo bezpečnostné filtračné vrečko, podľa zákonných požiadaviek (pozrite si kapitolu 7.7, 7.8).
- Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].
- Na zadnú stranu mobilného vysávača namontujte navíjač kábla (pozri obrázok [3]).
- Na vysávač pripojte odsávaciu hadicu.

6.2 Zapínanie/vypínanie

- Do uzemnenej zásuvky zasunúť koncovku.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia nekontrolovane sa rozbiehajúcim náradím

- Pred otočením voliča (prepínača) do polohy „AUTO“ alebo „MAN“ nezabudnite, že pripojené náradie musí byť vypnuté.

Spínač [1-10] slúži na zapínanie/vypínanie.

Poloha prepínača '0'

Prístrojová zásuvka [1-4] je bez prúdu, mobilný vysávač je vypnutý.

Poloha prepínača 'MAN'

Prístrojová zásuvka[1-4] je pod prúdom, mobilný vysávač beží.

Poloha prepínača 'Auto'

Prístrojová zásuvka[1-4] je pod prúdom, mobilný vysávač sa spustí po zapnutí pripojeného náradia.

7 Nastavenia

7.1 Nastavenie priemeru hadice

► Ovládač nastavenia priemeru hadice[1-8] nastavte podľa priemeru pripojenej hadice.

① Zabezpečí to správne meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v odsávacej hadici (pozrite si kapitolu 7.9).

7.2 Pripojenie elektrického náradia



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia

► Dodržte maximálne hodnoty prístrojovej zásuvky (pozrite kapitolu Technické údaje).

► Dbajte na to, aby pri pripájaní a odpájaní bolo elektrické náradie vypnuté.

► Elektrické náradie pripojte na prístrojovú zásuvku[1-4].

7.3 Pripojenie pneumatického náradia



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia

► Dbajte na to, aby pri pripájaní a odpájaní bolo pneumatické náradie vypnuté.

Po zabudovaní pneumatického modulu do pozície pre osadenie modulu [1-3] (496141) funguje zapínacia automatika mobilného vysávača aj v spojení s pneumatickým náradím.

Navyše odporúčame namontovať zásobovaciu jednotku VE (495886). Zásobovacia jednotka filtruje stlačený vzduch a pridáva do neho olej a umožňuje reguláciu tlaku vzduchu. Na pripojenie pneumatického náradia Festool so systémom IAS je dostupná prípojka IAS (454757).

Aby bolo zabezpečené bezchybné fungovanie zapínacej automatiky, musí mať prevádzkový tlak náradia hodnotu 6 bar.

7.4 Regulácia sacieho výkonu

Regulátorom sacieho výkonu [1-9] možno nastaviť sací výkon. Umožňuje to presné prispôsobenie rôznym druhom vysávania/odsávania.

7.5 Zaistenie brzdy

Presunutím čiernej brzdovej páčky [1-15] zabránite pohybu mobilného vysávača. Pri tomto úkone mobilný vysávač mierne nadvihnite na prednej strane a čiernu brzdoú páčku zatlačte nadol, až kým nezaskočí. Na uvoľnenie stlačte zelenú páčku [1-14].

7.6 Tepelná poistka

Tepelná poistka mobilného vysávača vypne vysávač pred dosiahnutím kritickej teploty.

► Vypnite mobilný vysávač a nechajte ho asi 5 minút vychladnúť.

① Ak sa mobilný vysávač potom nedá znova zapnúť, vyhľadajte, prosím, zákaznícky servis Festool.

7.7 Výmena filtračného vrečka (SC-FIS-CT26/48)

Vybratie filtračného vrečka [4]

► Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].

► Vyberte filtračné vrečko.

► Použité filtračné vrečko zlikvidujte podľa zákonných predpisov.

► Vyčistite nádobu na nečistoty[2-3].

Vloženie filtračného vrečka [5]

► Vložte nové filtračné vrečko(SC-FIS-CT26/48) (obrázok [4]). **Dôležité:** Objímku filtračného vrečka silno pritlačte na vstupné hrdlo.

① Dbajte na to, aby sa filtračné vrečko nezaseklo medzi hornú a dolnú časť.

► Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].

7.8 Výmena (FIS-CTH 26/48) bezpečnostného filtračného vrečka



Na nasávanie prachu triedy H používajte vždy bezpečnostné filtračné vrečko.

Vybratie bezpečnostného filtračného vrečka [6]

- Odsávací otvor uzavrite [1-2] uzavieracou zátkou [1-1].
- Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].
- Vyhrňte fóliu umelohmotného vrečka nahor a uzatvorte bočné otvory lepiacimi príchytkami.
- Uzatvorte umelohmotné vrečko okolo filtračného vrečka dodávaným viazačom káblov.
- Vyberte bezpečnostné filtračné vrečko.
- Použité bezpečnostné filtračné vrečko zlikvidujte podľa zákonných predpisov.
- Vyčistite nádobu na nečistoty [2-3].

7.9 Monitorovanie objemového prietoku

Ak rýchlosť prúdenia vzduchu v sacej hadici poklesne pod 20 m/s, z bezpečnostných dôvodov sa ozve varovný akustický signál.

Možné príčiny	Odstránenie
Regulátor sacej sily [1-9] je nastavený na príliš nízku hodnotu.	Nastavte regulátor sacej sily na vyššiu hodnotu (pozrite si kapitolu 7.4).
Otočný regulátor [1-8] nie je nastavený na priemer pripojenej hadice.	Nastavte správny priemer hadice (pozrite si kapitolu 7.1).
Sacia hadica je upchatá alebo prehnutá.	Odstráňte upchatie alebo zalomenie hadice.
Filtračné vrečko je plné.	Vložte nové filtračné vrečko (pozrite si kapitolu 7.7).
Hlavný filter je znečistený.	Vymeňte hlavný filter (pozrite si kapitolu 9.1).
Nesprávna funkcia monitorovacej elektroniky.	Poruchu nechajte odstrániť servisnou službou Festool.
Mokrú vysávanie.	Funkčná bezpečnosť nie je obmedzená, nie sú potrebné žiadne opatrenia.

8 Používanie

8.1 Manipulácia

Schránka na hadicu: Po ukončení práce môžete saciu hadicu prevliecť otvorom [8-3] a uložiť v schránke na hadicu. Otvorom [8-2] môžete prevliecť sieťový kábel a takisto uložiť v schránke na hadicu.

Odkladacia plocha SysDoc pre Systainer: Na odkladaciu plochu možno pomocou oboch posúvačov [8-1] upevniť Systainer.

Vloženie bezpečnostného filtračného vrečka [7]

- Vložte nové bezpečnostné filtračné vrečko (FIS-CTH 26/48) do vstupného hrdla nádoby a zaistite ho. **Dôležité:** Dávajte pozor na to, aby zaskočila západka.
 - Položte plastové vrečko cez okraj nádoby. Bočné otvory bezpečnostného filtračného vrečka sa musia nachádzať vo vnútri nádoby na nečistoty.
-  Dávajte pozor na to, aby kontakty zostali [10-2] voľné.
- ① Dbajte na to, aby sa filtračné vrečko nezaseklo medzi hornú a dolnú časť.
- Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].

8.2 Vysávanie suchých látok

  **POZOR**

Prach ohrozujúci zdravie
Poškodenie dýchacích ciest

- Pri vysávaní alebo odsávaní látok ohrozujúcich zdravie používajte bezpečnostné filtračné vrečko!
- Zariadenie používajte len s fungujúcim monitorovaním objemového prietoku.

Pri odsávaní prachu z bežiacieho elektrického náradia **pamätajte na to, že:**

Ak sa odpadový vzduch privádza späť do miestnosti, musí byť v miestnosti dostatočná **rýchlosť výmeny vzduchu L**. Aby sa dodržali požadované hraničné hodnoty, môže objemový prietok spätne privádzaného vzduchu dosahovať maximálne 50 % objemového prietoku čerstvého vzduchu (objem miestnosti V_R x rýchlosť výmeny vzduchu L_W). Okrem toho dodržiavajte regionálne nariadenia.

Pamätajte na to, že: vlhký hlavný filter sa rýchlejšie zanáša, keď sa nasávajú suché látky. Z tohto dôvodu by sa hlavný filter mal pred nasávaním prachu vysušiť alebo vymeniť za suchý.

8.3 Vysávanie kvapalín

Pred vysávaním kvapalín odstráňte filtračné vrečko alebo bezpečnostné filtračné vrečko (pozrite si kapitolu 7.7, 7.8). Odporúča sa použiť špeciálny filter na mokré vysávanie.

Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny sa vysávanie alebo odsávanie automaticky preruší.



POZOR

Vystupujúca pena a kvapaliny

- Zariadenie okamžite vypnite a vyprázdňte nádobu na nečistoty.

8.4 Antistatický systém

Pri vysávaní vzniká následkom trenia v sacej hadici statický náboj. Jeho vybitie môže byť pre používateľa nepríjemne. Mobilný vysávač je preto sériovo vybavený antistatickým systémom, ktorý odvádza tieto statické náboje. Tu sa však musí použiť dodaná antistatická sacia hadica.

8.5 Po skončení práce

- Vypnite mobilný vysávač a koncovku vytiahnite zo zásuvky.
- Naviňte sieťový kábel.
- Vyprázdňte zbernú nádobu.
- Odsávací otvor uzavrite uzavieracou zátkou [1-1].

[1-2]



POZOR

Zdraviu škodlivý prach

Poškodenie dýchacích ciest

- Mobilný vysávač a všetko príslušenstvo pred vynesением z čisteného priestoru úplne očistite (zvnútra aj zvonku) vysatím a utretím.
- Časti, ktoré sa nedajú celkom vyčistiť, v prípade transportu vzduchotesne uzatvorte do plastového vreca.
- Používajte ochranu dýchacích ciest!



Toto zariadenie skladujte len vo vnútorných priestoroch.

- Mobilný vysávač uložte do suchej miestnosti, na miesto chránené proti neoprávnenému použitiu.

Dbajte na bezprašnú prepravu:

- Postarajte sa o bezpečné upevnenie počas prepravy.



Zariadenie sa smie prepravovať len so zatvorenou uzavieracou zátkou.

9 Údržba a ošetrovanie



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom

- Pred akýmkoľvek údržbovými prácami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré vyžadujú otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba autorizovaný zákaznícky servis.

Poškodené ochranné zariadenia a časti nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

- Minimálne raz ročne je potrebné vykonať prachotechnickú kontrolu výrobcom alebo poučenou osobou, pričom sa zisťuje napr. poškodenie filtra, tesnosť zariadenia a funkčnosť kontrolných zariadení.
- Doplnkovo by sa mala aspoň raz ročne alebo častejšie kontrolovať účinnosť filtra

zariadenia tak, ako to môžu stanovovať aj národné predpisy. Spôsob preverenia, ktorý možno použiť na preukázanie účinnosti zariadenia, je určený v norme EN 60335-2-69 AA.22.201.2. Ak skúška nebude úspešne absolvovaná, je potrebné ju zopakovať s novým hlavným filtrom.

- Pri údržbe a opravách sa musia zlikvidovať všetky znečistené predmety, ktoré nemožno uspokojivo vyčistiť. Takéto predmety sa musia uzavrieť do nepriepustných vriec a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi na likvidáciu týchto druhov odpadu.
- Pri údržbe používateľom sa musí zariadenie rozoberať, čistiť a udržiavať tak, aby (pokiaľ je to možné) pritom nevzniklo nebezpečenstvo a ohrozenie údržbového personálu alebo iných osôb. Vhodné opatrenia zahŕňajú detoxifikáciu pred rozobratím, preventívne opatrenia sa týkajú filtrovaného núteného odvetrávania v mieste rozoberania zariadenia. Ďalej sa preventívne opatrenia týkajú vyčistenia miesta údržby a vhodnej ochrannéj výbavy.

Upozornenie vzťahujúce sa na posielanie do opravárenskej dielne

Dbajte, prosím, na dodržanie nasledujúcich upozornení a pokynov, ktoré slúžia na ochranu osôb pri preprave a v opravárenskej dielni:

- Zariadenie úplne vyčistite (zvnútra i zvonku).
- Vyberte filtračné vrečko / vrečko na likvidáciu odpadu.
- Vzduchotesne zabaľte zariadenie do plastového vreca, ktoré je na to vhodné.
- Priložte zoznam nebezpečných látok, ktoré boli nasávané. Zoznam priložte mimo vzduchotesného balenia so zariadením.

9.1 Výmena hlavného filtra

  **VAROVANIE**
Zvírený prach pri výmene filtračného vrečka a hlavného filtra
 ► Používajte ochranu dýchacích ciest!
 ► Pri sanovaní azbestu noste oblečenie na jednorázové použitie!



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia

- Hlavný filter už nepoužívajte, akonáhle bol raz odstránený zo zariadenia, ale ho vymeňte za nový.

UPOZORNENIE

Poškodenie motora

- Nikdy nevysávajte bez namontovaného hlavného filtra, pretože to môže poškodiť motor.

- Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].
- Otočte hornú časť zariadenia tak, aby hlavný filter [9-1] smeroval nahor (obrázok [9]).
- Skrutkovačom povoľte dve bezpečnostné skrutky [9-3] páčky [9-4].
- Presuňte páčku [9-4] a odoberte držiak [9-2] s hlavným filtrom.
- Vložte držiak s hlavným filtrom do dodávaného bezpečnostného vrečka.
- Uvoľnite hlavný filter z držiaka.
- Vyberte držiak z bezpečnostného vrečka.
- Uzatvorte bezpečnostné vrečko a zlikvidujte ho podľa zákonných predpisov a nariadení.
- Vyčistite oblasť za hlavným filtrom od prípadných usadenín prachu.
- Vložte nový hlavný filter do rámčeka.
- Vložte držiak [9-2] s hlavným filtrom a presuňte páčku [9-4], až pokiaľ nezaskočí.
- Dotiahnite bezpečnostné skrutky [9-3].
- Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].

9.2 Vyprázdnenie zbernej nádoby

Po odobratí hornej časti možno vyprázdniť zbernú nádobu [2-3].



- Po odsávaní kvapalín pravidelne jemnou handričkou vyčistite hladinové snímače [10-1] a kontrolujte ich na prípadné poškodenia.

10 Príslušenstvo

Používajte iba originálne príslušenstvo Festool určené na použitie s týmto náradím a originálny spotrebný materiál Festool, pretože tieto systémové komponenty sú navzájom optimálne zladené. Pri použití príslušenstva a spotrebného materiálu od iných dodávateľov rastie pravdepodobnosť zhoršenia kvality pracovných výsledkov a obmedzenia nárokov plynúcich zo záruky. Podľa použitia môže dôjsť k zvýšenému opotrebovaniu stroja alebo k zvýšeniu vášho zaťaženia. Chráňte preto seba, vaše náradie a vaše záručné nároky tým, že budete používať výlučne originálne príslušenstvo Festool a spotrebný materiál Festool!

Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na internete na adrese „www.festool.com“.

10.2 Spotrebný materiál

	CTH 26 E	CTH 48 E
 FIS-CTH (3x) (L, M, H ¹)	497541	497542
 HF-CT H	498331	498331
  NF-CT	496169	496169

¹. EN 60335-2-69: Trieda prachu

11 Likvidácia

Prístroj neodhadzujte do komunálneho odpadu! Prístroje, príslušenstvo a obaly recyklujte podľa predpisov na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte platné národné predpisy.

Len EU: Podľa Európskej smernice 2002/96/ES sa musia použité elektrické prístroje zvlášť zberať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

12 Záruka

Na naše náradie poskytujeme záruku na chyby materiálu a nedodržanie technologického postupu výroby, podľa zákonných predpisov konkrétnej krajiny, najmenej však 12 mesiacov. V rámci krajín EÚ sa poskytuje záruka 24 mesiacov (po predložení faktúry alebo dodacieho listu). Škody, ktoré nasvedčujú najmä prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu,

10.1 Moduly

Na rozšírenie mobilného vysávača sú v príslušenstve k dispozícii nasledujúce moduly, ktoré môže autorizovaná servisná organizácia namontovať do pozície pre osadenie modulu[1-3]:

- Pneumatický modul
- Zásuvkový modul s permanentným napájaním
- Zásuvkový modul so zapínacou/vypínacou automatikou (nie pre varianty GB 110 V)
- Modul pre prípojku energie/odsávania (EAA) na použitie zapínacej/vypínacej automatiky na zariadení EAA.

Ďalšie informácie o moduloch nájdete na internete na adrese „www.festool.com“.

neodbornému zaobchádzaniu, príp. používateľom spôsobené poškodenia alebo iné používanie v rozpore s návodom na používanie, alebo skutočnosti známe už pri kúpe, sú zo záruky vylúčené. Rovnako sú vylúčené aj škody, ktoré vyplývajú z používania neoriginálneho príslušenstva a spotrebných materiálov (napr. brúsny tanier).

Reklamácie možno uznať iba v prípade, ak sa nerozmontované náradie zašle dodávateľovi alebo do autorizovaného servisnému stredisku Festool. Návod na používanie, bezpečnostné pokyny, zoznamy náhradných dielov a doklad o kúpe si dobre uschovajte. Inak platia aktuálne platné záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Z dôvodu neustáleho výskumu a vývoja sú zmeny tu uvedených technických údajov vyhradené.

13 ES-Vyhlásenie o zhode

Mobilný vysávač	Sériové č.
CTH 26 E/a	496162, 498530, 498531
CTH 48 E/a	496163
Označenie CE z roku:2010	

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt je v súlade s nasledujúcimi normami a smernicami:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EÚ (od 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie

04.11.2010

Nariadenie REACH pre výrobky firmy Festool, ich príslušenstvo a spotrebný materiál:

REACH je nariadenie o chemikáliách, platné od roku 2007 v celej Európe. Ako „následný používateľ“, teda ako výrobca produktov, sme si vedomí našej povinnosti informovať našich zákazníkov. Aby ste boli vždy informovaní o najnovšej situácii a o možných látkach, ktoré sú uvedené aj v zozname látok, zriadili sme pre vás nasledujúcu internetovú stránku:

www.festool.com/reach